



Known Issues

– LINUS Control v2.2.14 –



1. 既知の問題点

参照番号	機材	問題点	回避策	修正 ver.
#1208	LINUS 14 / LINUS CON	2WAY プリセットのルーティングとチューニングのパラメーターは、スタンドアローンモードではフロントパネルのチャンネル間でリンクされません。	アンプをスタンドアローンで使用する場合、LINUS Control を使用しない IE では、2WAY プリセットを使用する場合、ルーティング、ゲイン、ディレイ、その他のフィルターをラウドスピーカーの両方のチャンネルに個別に適用する必要があります。	
#1213	LINUS Control	MacOS のファイアウォールでは、LC が「許可された」アプリケーションとして指定されていても、LC のネットワークへの接続が妨げられることがあります。通常は LC の接続を許可しますが、LC を閉じてから再び開くと、接続できないことがあります。	MacOS のファイアウォールを無効にする。	
#1263	LINUS5-C/ LINUS10-C	LINUS5-C や LINUS10-C のスピーカーのアサインをフロントパネルで変更しても、LCD 上の文字列は新しいアサインに更新されません。	チャンネルの MUTE ボタンを長押しすると、スピーカーのアサインが表示されます。	
#1256	LINUS14-D	2WAY スピーカーのプリセットには Dante パッチングのロジックが実装されていません。つまり、同じ 2WAY ペアの LF と HF に異なる信号をパッチすることが可能です。	Dante Controller で、同じ信号を両方のスピーカーコンポーネントにパッチします。	
#1276	LINUS Control	LINUS Control でアンプの保護状態が正しく報告されません。		
#1265	LINUS5-C / LINUS10-C	フロントパネルのネットワーク LED が数秒ごとに短く点滅するのが確認できます。		



2. 修正済みの問題

2.1. v2.2.14 で修正された問題

参照番号	機材	問題点	回避策	修正 ver.
#1218	LINUS Control	ネットワーク上の LINUS アンプからショーファイルを復元することはできません。		
#1214	LINUS 14 / LINUS CON / LINUS 10	フロントパネルの LCD が正しいシリアル番号を表示しない。		
#1306	LINUS5-C / LINUS10-C	LINUS10-C、5-C をフロントパネルでロック / アンロックできない。	ロック解除はフロントパネルから可能です。5-C、10-C のロックには LC を使用してください。	
#1308	LINUS14	フォールバックを ON にしているアンプがパワーサイクルに入ると、再起動時に、デジタル信号が継続していたとしても、アナログ信号にジャンプしてしまいます。		
#1305	LINUS14 / LINUS CON / LINUS10	デバイスのフロントパネルがロックされている状態で、ミュートボタンを押すと、再度ロックを解除したときにミュートが有効になります。		
#gh29	LINUS Amplifiers	サードパーティ製 UDP コマンドの *GET_GAIN および *GET_DELAY のアドレスが 1..4 ではなく 0..3 になっている。		
#gh49	LINUS Amplifiers	アナログフォールバックソースが、アナログルーティングの一部を引き継いでいましたが、アナログフォールバックソースがすべて A になってしまう。		
#1316	LINUS Control	タブレットの入力ポップアップを解除してもパラメータは有効になりません。		
#1262	LINUS14	アイドル状態の時にファンにハンチングが発生する。(※ハンチング: モーターなどの望ましくない周期的な回転の乱れ)。		

2.2. v2.1.30 で修正された問題

参照番号	機材	問題点	回避策	修正 ver.
#1208	LINUS 14,14D/ LINUS CON	スタンドアロンモードの場合、2-Way プリセットのルーティングおよびチューニングパラメーターが前面パネル上のチャンネル間でリンクされない。	アンプをスタンドアロンモードで使用している (つまり LINUS Control を使用していない) 時に 2-Way プリセットを使用する場合、ルーティング、ゲイン、ディレイその他のフィルターを両方のスピーカーチャンネルに個別に適用する必要があります。	
#1213	LINUS Control	LINUS Control を「許可」アプリケーションとして設定しても、MacOS のファイアウォールが LINUS Control のネットワーク接続を遮断することがある。通常は接続できるが、LINUS Control をいったん閉じて再び開いた場合に接続できなくなることがある。	MacOS のファイアウォールを無効にします。	

参照番号	機材	問題点	回避策	修正 ver.
#1263	LINUS5-C/ LINUS10-C	LINUS5-C または LINUS10-C のスピーカーアサインを前面パネルで変更した場合、LCD 上のテキスト文字列が新しいアサインに更新されない。	チャンネル MUTE ボタンを長押ししてスピーカーアサインを確認します。	
#1256	LINUS 14D	2-Way スピーカープリセットに Dante パッチングに関するロジックが実装されていない。具体的には、同じ 2-Way ペアの LF および HF コンポーネントに異なる信号をパッチできてしまう。	Dante Controller で両方のスピーカーコンポーネントに同じ信号をパッチします。	
#1218	LINUS Control	ネットワーク接続された LINUS アンプからショーファイルを復元できない。	ショーファイルのバックアップコピーをリムーバブルメディアに保存しておきます。	
#1279	LINUS Control	フォールバックが ON の状態の LINUS14/LINUS CON/LINUS10 を LINUS10-C または LINUS5-C に一括で置き換えた場合、フォールバックを引き継ごうとするが失敗する。		
#1276	LINUS Control	LINUS Control でアンプ保護状態が誤って報告される。		
#1265	LINUS5-C / LINUS10-C	前面パネルのネットワーク LED が数秒ごとに短く点滅して見えることがある。		
#1214	LINUS 14 / LINUS CON / LINUS 10	前面パネルの LCD に正しいシリアル番号が表示されない。	アンプ背面のステッカーでアンプのシリアル番号を確認します。	
#1306	LINUS5-C / LINUS10-C	前面パネルで LINUS10-C または LINUS5-C をロック/ロック解除できない。	LINUS Control を使用してディスプレイロック/ロック解除を設定します。	
#1308	LINUS 14	フォールバック機能を On の状態で、アンプの主電源から切りはなし、電源を再接続し起動させると、デジタル信号の入力があってもアナログがルーティングされた状態で立ち上がる。	フォールバック機能を有効にした状態で、アンプの電源を（主電源から）入れ直した場合、CH1 と CH2 のチャンネル選択ボタンを同時に押すとデジタル信号へ復旧されます。	
#1305	LINUS 14 / LINUS CON / LINUS 10	フロントパネルをロック状態にして、ミュートボタンを押すと、その操作がデバイスをアンロックした際に反映されてしまう。		

2.2. v2.1.30 で修正された問題

参照番号	機材	問題点	回避策	修正 Ver.
# 1347	LINUS Control	TUNE モードの Array 設定が x 20 に制限されている。		V2.1.30
# 1332	LINUS Control	入力と出力のメーターが、アンプディスプレイ内の他の要素を反映させてしまうことがある。		V2.1.30
# 1331	LINUS Control	新しい PEQ をグループを追加すると、表示されるまでに時間がかかりすぎる。		V2.1.30



参照番号	機材	問題点	回避策	修正 ver.
# 1330	LINUS Control	アンプがワークスペースにドラッグされると、アンプのリミッターとメーターの背景が点滅して画面に表示される。		V2.1.30
# 1329	LINUS Control	一部の PC では、グループを開くと、アサインをしていないにもかかわらずアンプのチャンネルにグループ割り当てが表示される場合がある。		V2.1.30
# 1327	LINUS Control	Windows のみ - 「File\Open Recent」リストが空になる場合がある。		V2.1.30
# 1326	LINUS Control	ズームスライダーが中央にない状態でショーファイルが読み込まれると、ワークスペースのズームスライダーが正しい場所に表示されない。		V2.1.30
# 1324	LINUS Control	ショーファイルがロードされると、すべてのアンプが「Disconnected」状態ではなく「Virtual」状態に戻ってしまう。		V2.1.30
# 1323	LINUS Control	MONITOR モードのモニタリング画面（下部）にある「左」および「右」のスクロール矢印を押すと、アンプを誤った順序でスクロールしてしまう。		V2.1.30
# 1321	LINUS Control	TUNE モードでグループミュートをクリックすると、表示されないはずの TUNE 画面が表示されてしまう。		V2.1.30
# 1313	LINUS Control	リモートアクセスを「Disabled」状態にすることが可能。新しく Enable/Disable アクセスが実装。詳細は「New Features」のリストを参照。		V2.1.30
# 1312	LINUS Control	IP 画面の置換が起動が、Virtual 状態のアンプが選択されているとき場合のみで、Disconnected 状態のアンプでは起動しない。		V2.1.30
# 1311	LINUS Control	CMD + F ショートカットで 254 以上のアンプを追加でしてしまう。		V2.1.30
# 1310	LINUS Control	CMD + F ショートカットがスピーカーバーで選択されたアンプタイプではなく常に LINUS14 を追加してしまう。		V2.1.30
# 1307	LINUS Control	一部の「特殊文字」（例： / > など）がアンプの「NAME」フィールドに入力された場合、アンプの接続が切断されてしまう。		V2.1.30
# 1297	LINUS Control	テキストカラーが原因で、アクティブではないチューニングパラメータも、アクティブであるかのように表示されてしまう。		V2.1.30
#1279	LINUS Control	LINUS-C デバイスが、フォールバックが有効になっている L14 / CON / 10 で一括交換される場合、LINUS-C はフォールバックを想定しようとするが、失敗してしまう。		V2.1.30
# 1280	LINUS 14	LiNET のアナログフォールバックの感度が高すぎる。		V2.1.30

2.3. v2.1.18 で修正された問題

参照番号	機材	問題点	回避策	修正 ver.
#1216	LINUS Amplifiers	前面パネルLCDに「LINUS CONTROL ONLINE」 / 「LINUS CONTROL OFFLINE」ではなく「LINUS LIVE ONLINE」 / 「LINUS LIVE OFFLINE」と表示される。		V2.1
#1215	LINUS Control / LINUS 14 / LINUS CON / LINUS 10	LINUS Control で LINUS 14/LINUS CON/LINUS 10 のファームウェアをアップデートした後、ファームウェアアップデートが（再び）必要な機器として検出リストに再び表示されることがある。	ファームウェアアップデートプロセス完了後にアンプの電源を入れ直すことでこの問題は解消されます。	V2.1
#1217	LINUS Control v2.0.34	オペレーティングシステムで2バイト言語を選択した場合、アプリケーションウィンドウで一部のメッセージのテキストが途切れることがある。		V2.1
#1240	LINUS Control v2.0.34	入力ルーティングマトリクスがABCDに設定されていない場合、Dante 使用時に LINUS 14-D のワークスペースに入力メーターデータが正しく表示されない。		V2.1
#1210	LINUS Amplifiers	アンプチャンネルに対する新規スピーカーの選択中またはスナップショット変更中の数秒間に電源が失われた場合、電源が復旧した時にアンプの状態が維持されない。		V2.1
#1268	LINUS Control v2.0.34	ホストマシン上で複数のネットワークアダプターが有効になっている場合、LINUS Control がコンピューターの IP アドレス設定に誤りがあると誤って指摘することがある。		V2.1
#1219	LINUS Control v2.0.34	ネットワーク上に 36 台以上の LINUS 10 が存在する場合、ワークスペース上で一見ランダムにアンプが「切断状態」として赤く表示され、接続が安定しないように見える。		V2.1
#1045	LINUS Control v2.0.34	「Recover Fallback」ボタンのテキストが邪魔でボタンを押せない。	「Recover Digital」ボタンのテキストの上または下をクリックします。	V2.1
#1048	LINUS Control v2.0.34	LINUS 5-C および LINUS 10-C は、一部のエッジケースにおいて、LINUS Control ワークスペース内の入力メータービューに誤った入力メーターが表示されることがある。		V2.1
#1233	LINUS Control v2.0.34	LINUS Control をモニターモードで「ロック」し、その後ロックを解除せずにそのまま閉じた場合、再び開いた時に新しいワークスペースまでロック状態が持続する。	「state.json」を削除し、ソフトウェアを再起動します。	V2.1
#1160	LINUS Control v2.0.34	アサイン規則に違反して ViRAY、APS-SUB、U4 を LINUS5-C にアサインできることがある。		V2.1
#1295	LINUS Control v2.0.34	ワークスペースの水平／垂直スクロールバーが要、不要に関係なく常に表示される。		V2.1



参照番号	機材	問題点	回避策	修正 ver.
#1139	LINUS Control v2.0.34	PEQ などのチューニングツールをマウスでクリック&ドラッグした時に、クリックを放すまで反応しないことがある。		V2.1
#1292	LINUS Control v2.0.34	サーバーの GUI 通信ポートが別の OS プロセスによって使用されている場合、LINUS Control がクラッシュする、または起動時にハングする。		V2.1
#1250	LINUS Control v2.0.34	グループが選択されている場合、「Identify」ツールが機能しない。		V2.1
#1246	LINUS Control v2.0.34	チューニングウィンドウを閉じた時にウィンドウサイズが記憶されない。		V2.1
#1220	LINUS Control v2.0.34	未保存の変更がないにもかかわらず、LINUS Control を閉じた時にショーファイルの保存を要求される。		V2.1
#1222	LINUS Control	グループで「Array」ツールが使用できない場合に「N/A」ではなく「8x」と表示され、わかりにくい。		V2.1
#1289	LINUS Control v2.0.34	アンプを一括で置き換えた場合、出力先アンプのテキスト文字列が邪魔で出力先ボタンが押せないことがある。	キーボードの「4」を押して入力ビューからスピーカービューに変更します。	V2.1
#1278	LINUS Control v2.0.34	ワークスペースのアンプ出力メーターが早めに「フルスケール」に達するように見えることがある。		V2.1
#1243	LINUS Control v2.0.34	チューニンググループ内の丸め誤差が原因で、チューニンググループのゲイン表示とアンプの状態の間に 0.1 dB の誤差が生じることがある。		V2.1
#1239	LINUS Control v2.0.34 on Windows	入力マトリクスアサインドロップダウンリストは、白地にライトグレーの文字で表示されるため読みにくい。		V2.1
#1253	LINUS10-C / LINUS5-C	LINUS Control でルーティングを AABB や CCDD などに設定すると、メーターの動作が異常になる。		V2.1
#1235	LINUS Control v2.0.34	ワークスペースに多数のアンプを追加した時に、ワークスペースの左上の位置に互いに重なり合って追加されることがある。		V2.1
#1194	LINUS Control v2.0.34	スピーカータイプを変更した時にグループデータがアンプに再送信されないことがある。		V2.1
#1176	LINUS Control v2.0.34	AMPS ページで、LINUS10 が 2ch アンプではなく 4ch アンプとして表示される。		V2.1
#1135	LINUS Control v2.0.34	チューニンググラフで、グラフの境界を越えて PEQ ポイントをクリック&ドラッグすると、アプリケーションのテキスト要素が選択されることがある。		V2.1
#1134	LINUS Control v2.0.34	約 60 台以上のアンプをネットワークに接続すると、GUI の反応が極端に遅くなることがある。		V2.1
#1060	LINUS Control v2.0.34	LINUS 14 メーターの反応速度が遅く、LINUS 10 メーターの半分程度しかない。		V2.1

参照番号	機材	問題点	回避策	修正 ver.
#1288	LINUS	LINUS 10-C が *GET UDP コマンドに 応答しない。		V2.1
#1280	LINUS14	LiNET フォールオーバーが敏感すぎ、 音声 1 サンプルでも欠落するとアナロ グにフォールオーバーされる。		V2.1
#1260	LINUS10	LINUS 10 の前面パネルからチャンネル ルーティングを設定できない。		V2.1
#1257	LINUS Amplifiers	前面パネルから空のスナップショット をロードすることができ、アンプが未 知の状態になる。		V2.1
#1302	LINUS10-C / LINUS5-C	LINUS 10-C および LINUS 5-C をお よそ 7 日間連続して使用すると、リミッ ターが動作していないにもかかわらず LIMIT LED が点灯することがある。		V2.1